



# 信阳消防支队再次曝光 20家火灾隐患单位

通过前期消防安全检查,文化、治安、消防部门发现全市各地部分公共娱乐场所分别存在不同程度的火灾隐患,为督促整改,信阳消防支队决定对罗山县科龙网吧等20家单位予以公开曝光,提醒广大群众,出入公共娱乐场所期间提高消防安全意识,留意安全出口及疏散通道位置,避免意外发生。

## 罗山县科龙网吧

地址:罗山县城关。存在隐患:1.抽查一具灭火器压力不足;2.二楼窗户设置铁栅栏;3.楼梯间堆放大量杂物;4.二楼南侧钢架楼梯无法满足疏散需要,坡度超过45度,出口1.4米范围内设置踏步。

## 固始县九州国际影城

地址:固始县城关镇。存在隐患:1.东侧楼梯间设置办公室;2.大厅内未设置机械排烟设施;3.消火栓栓口未密封紧固;4.防火门闭门器损坏、未配置感应器;5.大厅烟感探头数量不足;6.未签订维保协议,未落实定期维护;7.消防控制室无值班记录。

## 息县西亚影城

地址:息县城关西亚超市6楼。存在隐患:1.双扇防火门安装位置不合理;2.维保单位未带头维护保养;3.微型消防站配置器材不足;4.地毯未经阻燃处理。

## 潢川县中天实业有限公司中豪音乐会所

地址:潢川县城关。存在隐患:1.一层东南侧安全出口有台阶;2.四楼北侧豪华包房超50平方米;3.只有一个安全出口;4.南侧室外楼梯安全出口净宽度不足0.9米。

## 息县红场KTV

地址:息县城关。存在隐患:1.一楼至二楼的楼梯未形成封闭楼梯间;2.二楼楼梯和住宅楼梯共用;3.消火栓等无消防标识;4.未按要求设置消防控制室屋顶消防水箱消火栓启动按钮;5.楼梯间使用大量镜面材料;6.部分疏散标志损坏;7.无法远程启动泵房喷淋消防栓泵,维保单位未落实定期维护保养;8.未建立微型消防站。

## 商城县腾越网吧

地址:商城县城关镇。存在隐患:1.疏散指示标志、应急照明灯、安全出口指示标志数量不足;2.二楼缺少一个安全出口;3.电线敷设不符合要求;4.安全出口1.4米范围内设置踏步。

## 商城县好声音KTV

地址:商城县城关镇。存在隐患:1.三楼南侧室内消火栓栓帽丢失;2.末端试水装置引水管过短;3.袋形走道长度大于9米;4.控制室与崇福大厦共用,检查发现远行状态为手动。

## 固始县卡卡风云网络

地址:固始县城关镇。存在隐患:1.室内消火栓无水;2.排烟机设置在室内;3.南侧安全出口被锁闭;4.仓库杂物间未使用防火门;5.湿式报警阀测试水阀安装错误;6.湿式报警阀压力表无压力;7.无室内消火栓泵;8.无屋顶水箱,消防水池采用非自灌式;9.未建立微型消防站。

## 淮滨县一生情互联网上网服务有限公司

地址:淮滨县城关镇。存在隐患:1.包房使用推拉门;2.灭火器数量较少,未摆放在醒目位置;3.有线路裸露现象;4.违规使用防盗窗。

## 潢川县真情量贩式KTV

地址:潢川县城关。存在隐患:1.无法自然排烟;2.灭火器数量不足;3.大量使用镜面材料装修;4.火灾自动报警器存在故障。

## 浉河区清水湾休闲足疗有限公司

存在隐患:1.部分员工不会使用灭火器;2.走廊处缺少应急照明灯,配备不足;3.消防控制室内一具灭火器过期。

## 新县极速网吧

地址:新县新集镇。存在隐患:1.疏散通道内堆放废弃纸箱等杂物;2.二楼使用液化石油气做饭。

## 光山县信阳旺玛特商业有限公司(四楼宝乐迪KTV)

地址:光山县城关镇。存在隐患:1.消防安全标志及消防设施设置未保持完好有效;2.存在私拉乱接电线、使用大功率电器现象;3.一扇防火大门的闭门器损坏,未保持常闭,所有防火门均未安装顺序闭门器;4.北侧室内消火栓箱内水带损坏;5.消防安全巡查检查培训记录不规范;6.疏散通道墙面采用镜面材料装修。

## 淮滨县好莱坞十五店

地址:淮滨县城关镇。存在隐患:1.安全出口标志错误,无疏散指示标志;2.灭火器数量较少,未在醒目位置摆放;3.有私拉乱接线路现象。

## 新县光辉岁月KTV

地址:新县新集镇。存在隐患:1.员工对“四个能力”掌握不全;2.一楼灭火器单具放置。

## 光山县白雀园镇伯爵音乐量贩式

存在隐患:1.未经消防安全检查,无文化证;2.只有一个安全出口、无封闭楼梯间;3.使用大功率电器;4.无自动报警系统、防排烟系统、喷淋系统;5.无消防安全制度、灭火应急预案、演练档案;6.安装防盗窗;7.私拉电线;8.员工不会检查、使用灭火器;9.灭火器不能正常使用;10.应急灯疏散标志不足;11.房间门未使用防火门。

## 羊山金麒麟网吧

存在隐患:1.2楼安全出口设置不规范;2.窗户设防盗网;3.火灾信号未处理;4.员工不会操作火灾报警控制器。

## 羊山苏荷酒吧

存在隐患:1.未设火灾排烟设施;2.安全出口、疏散指示标志数量不足;3.疏散通道宽度不足;4.采用大面积可燃材料装修;5.喷淋系统末端试水无排水设施;6.消防控制室设置不规范,无相应制度;7.人员未经消防安全培训。

## 信阳市真爱范特西娱乐有限公司

存在隐患:1.机房操作间管道并未封堵;2.部分防火门损坏老化;3.东南角疏散通道前室堆放杂物且设有烧水炉;4.未建立微型消防站;5.防烟楼梯间前室内正压送风系统损坏;6.防烟楼梯间前室的部分门不是防火门。

## 罗山县定远休闲茶楼(KTV、住宿、茶楼)

地址:罗山县定远乡街道。存在隐患:1.未按要求办理消防、文化许可证;2.每层安全出口数量不足,楼梯间未封闭;3.三楼KTV包房内采用易燃材料装修(软包);4.未按要求设置消防设施器材,应急疏散标志数量不足。

